

ISTRUZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DEL METAL DETECTOR **X-TERRA PRO**


Importante: non spegnere o scollegare X-TERRA PRO durante il processo di aggiornamento. Di seguito sono riportate le istruzioni dettagliate su come installare l'aggiornamento del software.

1. Scarica il software X-TERRA PRO Minelab Update Utility e apri l'applicazione.




2. Collega il dispositivo alla porta USB del computer utilizzando il cavo di ricarica magnetico e accendilo.

3. Se l'aggiornamento è disponibile, la MUU visualizzerà "Sono disponibili aggiornamenti per il tuo dispositivo". La nuova versione del software da tenere d'occhio è 1.79.0-3.3.4. Fare clic su **INSTALLA** per iniziare l'aggiornamento o su **ESCI** per chiudere MUU. Il metal detector visualizzerà una schermata di aggiornamento software in corso.

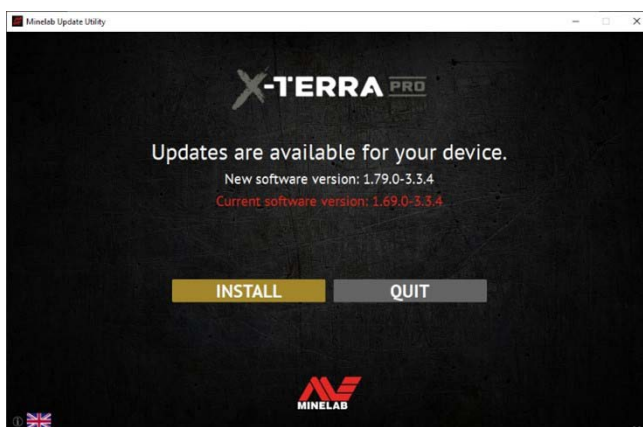


4. Se il dispositivo è già aggiornato, l'applicazione visualizzerà "Il tuo dispositivo è aggiornato". e ti chiederà di **CHIUDERE** l'applicazione.

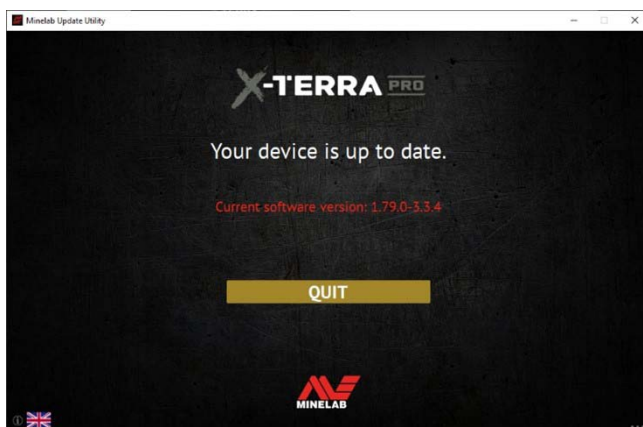

5. Dopo aver fatto clic su **INSTALLA** per iniziare l'aggiornamento, la finestra dell'applicazione MUU mostrerà una barra di avanzamento dell'installazione durante il processo di aggiornamento. Lo schermo di X-TERRA PRO visualizzerà "PC" per la prima parte dell'aggiornamento. Lo schermo si oscurerà per un certo periodo mentre il software dell'applicazione del metal detector si aggiorna e si riavvia. Un LED verde nell'angolo in alto a sinistra del pannello di controllo di X-TERRA PRO lampeggerà rapidamente mentre questa parte dell'aggiornamento è in corso.




6. L'installazione richiederà circa quattro minuti. Al termine dell'aggiornamento, X-TERRA PRO si riavvierà dopodiché la MUU ti chiederà di disconnettere il metal detector e di **CHIUDERE** l'applicazione.

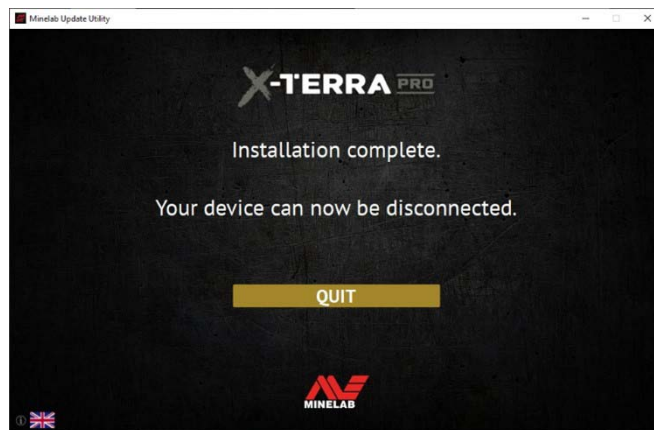

7. È possibile ripristinare la versione precedente del software facendo clic sui tre punti nell'angolo in basso a destra della finestra MUU e seguendo le istruzioni per selezionare una versione precedente e installarla.

Le schermate sono solo a scopo illustrativo. Le schermate effettive possono variare leggermente da quelle mostrate.

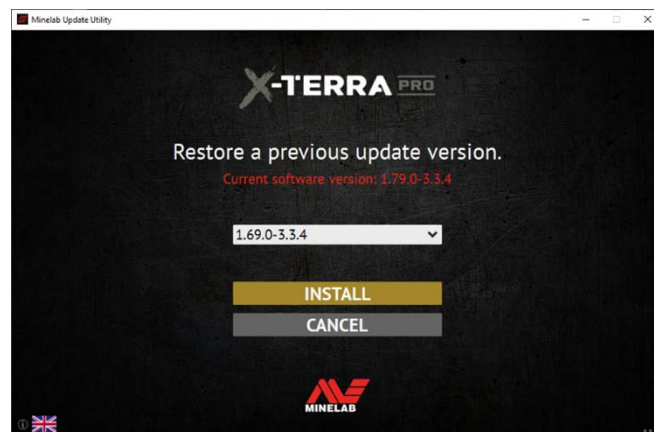

Risoluzione dei problemi

Se riscontri un errore durante il processo di aggiornamento, questo sarà recuperabile. La causa più comune di errori è la connessione intermittente del cavo tra il PC e il dispositivo durante l'aggiornamento. Se un aggiornamento viene interrotto, il rilevatore metal detector accendersi con uno schermo vuoto e un LED verde che lampeggia velocemente. Ciò indica che il metal detector è in modalità di aggiornamento ed è pronto ad accettare l'aggiornamento.

Se Minelab Update Utility (MUU) non si connette al metal detector, assicurarsi che ci sia solo un problema della MUU in esecuzione e pulire i terminali sulla porta di ricarica del metal detector.

Assicurati che il metal detector sia collegato direttamente al PC tramite il cavo magnetico USB/ricarica e acceso. Controllare il connettore magnetico per assicurarsi che sia posizionato correttamente sul metal detector e riavviare la MUU. Se la MUU ancora non riesce a connettersi al metal detector, spegnere e scollegare il metal detector, chiudere e riavviare la MUU, quindi ricollegare e accendere il metal detector.

Se si verifica un problema durante l'aggiornamento, provare i seguenti passaggi:

- Scollegare il dispositivo
- Riavviare l'applicazione MUU
- Spegnere il dispositivo
- Accendere il dispositivo (nota: potrebbe riavviarsi con lo schermo vuoto e il LED verde lampeggiante)
- Collegare il dispositivo, controllando il collegamento del cavo tra il dispositivo e il PC
- Seguire le istruzioni sulla MUU per aggiornare
- Eliminare il MUU scaricato e quindi scaricare nuovamente una nuova copia del MUU per reinstallare l'aggiornamento software.